



**AIB-VINÇOTTE Belgium** - Association sans but lucratif  
**ORGANISME DE CONTROLE AGREE** - Service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail  
Siège social : Diamant Building - Boulevard A. Reyers 80 - B-1030 Bruxelles  
Numéro d'entreprise : BE 0402.726.875 - Internet : [www.vincotte.com](http://www.vincotte.com)  
☒ Safety, quality and environmental services

Contrat géré par : **SIEGE DU BRABANT**

Business Class Kantorenpark - Jan Olieslagerslaan 35 / B-1800 Vilvoorde  
Tél. : +32(0)2 674.57.11 - Fax : +32(0)2 674.59.59 - E-Mail : [brussels@vincotte.be](mailto:brussels@vincotte.be)  
Personne à contacter : Mr Johnny Boden , Electricité

• Nos coordonnées  
Rapport N° : AUD / 15 / P036832049 / 00 / FR / 000  
Réf. client :  
Réf. contrat :

• Vos coordonnées  
Ref. : Code PC-RESI : 13 - Vente d'unité d'habitation (1ère visite par V.) - P

• Données d'intervention  
Lieu : Boulevard Lambermont 22 APPT 9EME ETAGE à 1030 Schaerbeek  
Date : du 18/09/2014 au 02/10/2014  
Effectuée par : Mr. Nicolas Née - Agent 3683 \* +32 (0)478 80.27.03

ETS Libiez

A l'att. de : Monsieur Francis Libiez  
Rue Général Gratry 67  
1030 Schaerbeek  
BELGIQUE

## PROCES-VERBAL D'EXAMEN DE CONFORMITE ET/OU DE VISITE DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE A BASSE TENSION

### INSTALLATION

Nom : Cosentino Prénom : Marie-Christine  
Adresse : < APPT 9EME ETAGE > : Boulevard Lambermont 22 CP: 1030 Commune : Schaerbeek  
Tél : +32 (0)484 02 60 39

#### - Propriétaire ou gestionnaire

idem

#### - Responsable de l'exécution du travail

Nom : ETS Libiez Prénom : Francis  
N° TVA : BE 0545.465.642

#### - Type de local

Unité d'habitation

### BASE DE L'EXAMEN


- Règlement : Règlement Général sur les Installations Electriques (RGIE)
- Art 270 : mise en usage
- Art 271 : contrôle / < APPT 9EME ETAGE >
- Art 276 : renforcement
- Art 276bis : vente d'une unité d'habitation
- Art 86
- Art 278

### CONCLUSION

- La nouvelle installation est conforme au Règlement Général sur les Installations Electriques (RGIE).
- L'installation existante est conforme au Règlement Général sur les Installations Electriques (RGIE).
- Le dispositif différentiel général a été plombé.
- L'installation électrique doit être recontrôlée avant le 02 OCTOBRE 2039. (\*)

(\*) Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite de contrôle doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Dans le cas où, lors de cette nouvelle visite de contrôle, après max. 1 an, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques. Ce procès-verbal doit être conservé dans le dossier de l'installation électrique et ce dossier doit renseigner toute modification de l'installation. Le Service Public Fédéral Economie doit être avisé immédiatement de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité. Le contrôle n'a porté que sur les parties visibles et accessibles de l'installation.

Ing. J. Windey  
Directeur Général



Nicolas NEE  
NR.3683  
CENTRUM DIV.CENTRE  
GSM 0478/80.27.03

Date d'impression : 2/10/2014  
Nombre de pages : 2  
Annexe(s) : 2



Belgium - Netherlands - France - Luxembourg - Italy - Hungary - Morocco - Algeria - UAE - Oman - USA - India



## CONTENU DE L'EXAMEN

### - Contrôle visuel

- Mesures de protection contre les chocs électriques par contacts directs.
- Mesures de protection contre les chocs électriques par contacts indirects.
- Etat (fixations, détérioration,...) du matériel électrique d'installation fixe.
- Matériel fixe ou à poste fixe pouvant présenter des dangers pour les personnes et des biens.
- Adéquation entre les dispositifs de protection contre les surintensités installés et les sections des circuits respectifs qu'ils protègent.
- Exécution de l'installation électrique conformément aux schémas.
- Continuité des connexions équipotentielles (principale et supplémentaire) et des conducteurs de protection.

### - Mesures - tests

- Résistance de dispersion de la prise de terre : 16.6 Ohm.
- Isolement général : 1.33 MOhm.
- Fonctionnement des dispositifs de protection à courant différentiel résiduel via leur propre bouton de test.
- Boucles de défaut et du raccordement correct des dispositifs de protection à courant différentiel résiduel via la création d'un courant de défaut.

## DONNÉES GÉNÉRALES DE L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE

### - Données du distributeur

N° EAN : EAN non communiqué  
Compteur kWh n° : 657 120 - 61  
Index jour : 65628.2  
Protection branchement : NON VISIBLE

### - Données de l'installation

Installation conçue pour une tension nominale : 230 V  
de :  
Courant nominal maximum : 40 A  
Câble d'alimentation du tableau principal - type : X V B  
Câble d'alimentation du tableau principal - section : 6 mm²  
Type de prise de terre : barres / piquets

### - Description de l'installation

Dispositif différentiel général : 300 mA 40 A II  
Nombre de tableaux : 2  
Nombre de circuits terminaux : 1 + 5  
Tableau(x) : voir annexe(s)  
Schéma(s) de position : voir annexe(s)  
Schéma(s) unifilaire(s) : voir annexe(s)

## INFRACTIONS - REMARQUES

### - Nouvelle installation

R-O-F Néant

### - Installation existante

R-O-1060 Lors de modifications et d'extensions importantes, les prescriptions du RGIE (AR 02/09/81) sont d'application.  
R-O-1909 Prévoir du matériel dont le degré de protection est au moins IP4X (IPXX-D) (art. 19, 49.01 du RGIE).  
R-O-1911 Adapter le degré de protection (IP) du matériel électrique placé dans la/salle(s) de bains au volume dans lequel il est installé (art. 19, 86.10 du RGIE).

## AUTRE(S) ANNEXE(S)

TABLEAU < APPT 9EME ETAGE >



Nicolas NEE  
NR 3683  
CENTRUM DIV.CENTRE  
GSM 0478/80.27.03

**Tableau : APPT 9EME ETAGE****Localisation : CAVE / HALL**

	Protection				Canalisation		Description
	Disj. / Fus.	In (A)	Nbr pôles	Courbe	Type	Section (mm <sup>2</sup> )	
1	Diff. 300mA	40	II		XVB	6	TD 1 / GENERAL
1	Diff. 30mA	40	II		XVB	6	TD 2 / APPT
5	Disj.	16	II	C		2.5	



Nicolas NEE  
 NR.3683  
 CENTRUM DIV.CENTRE  
 GSM 0478/80.27.03



1/4

~~Cesellier~~  
18/09/2014

MADAME COSENTINO  
MARIE-CRISTINE  
Bd LAMBERTONT, 22  
1030 BRUXELLES

POSITION . 957 0484.02.60.38

COFFRET APPARTEMENT. 1<sup>er</sup> étage.

- A. ALIMENTATION COFFRET 5011L. 40AMP.
- B. LUMINAIRE CHAMBRE + PRISE CH 1 ET 1 PRISE CH.2 + HALL
- C. PRISES CUISINE
- D. FRIGO + MACHINE A LAVER
- E. PRISE SALON + CH 1 ET 3 + LUMINAIRE SALON
- F. LUMINAIRE CUISINE + SDB + TOILETTE + PRISE (1) CUISINE + 1 SDB

COFFRET GENERAL CAFE

1 DIFFERENTIEL 50011L - 40AMP

INSTALLATEUR

ETS LIBIER  
RUE GENERAL GRATY 67  
1030 BRUXELLES

TVA BE 0545465642

*Libier*  
18/09/2014


MARIE CHRISTINE COSENTINO  
d LAMBERTONT 22  
1030 BRUXELLES

~~Cosentino~~  
18/09/2014

2/4

peno etage.

COFFRET APPARENENT (A)

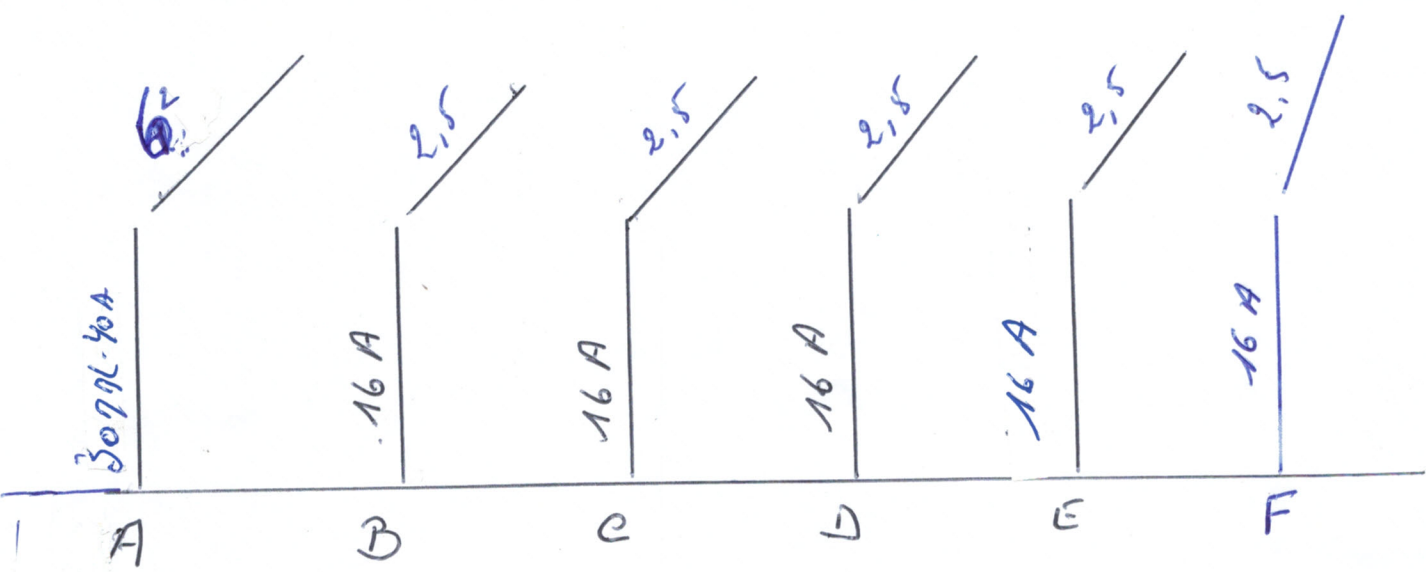


GENERAL CAVE



Nicolas NEE  
NR.3683  
CENTRUM DIV.CENTRE  
GSM 0478/80.27.03

~~18/09/2014~~

3071L-40AMP  
Differentiel

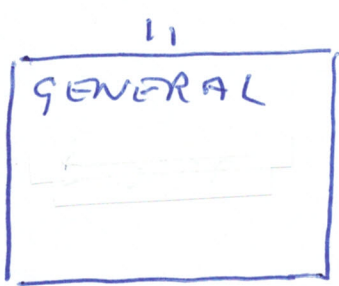


18/09/2014

SALON - S.A.M. SALLE BAIN




Nicolas NEE  
NR.3683  
CENTRUM DIV.CENTRE  
GSM 0478/80.27.03

1 April 2014

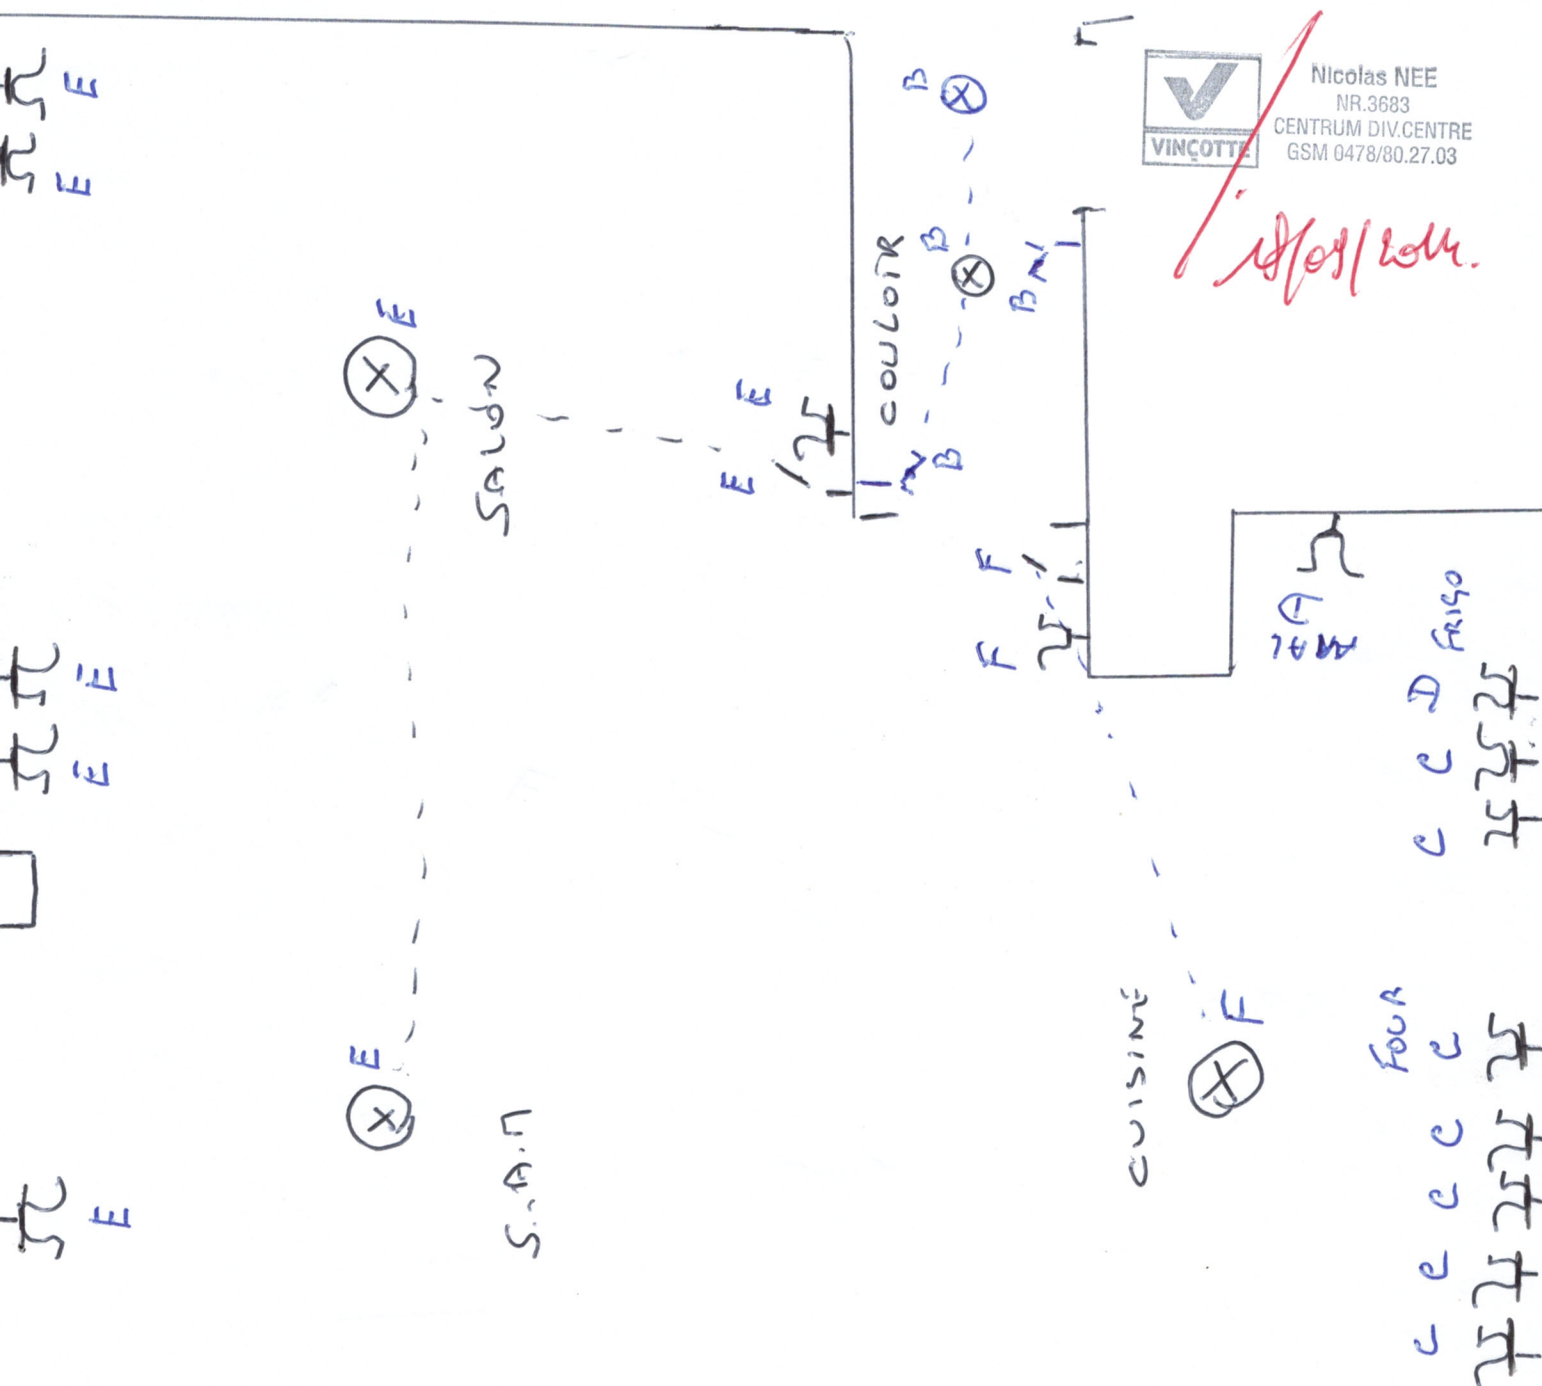

M<sup>o</sup> COSENTINO MARIE-CHRISTINE  
Bd LAMBERTONT, 22  
1030 BRUXELLES  
0484.02.6039

*Handwritten signature*  
18/09/2014

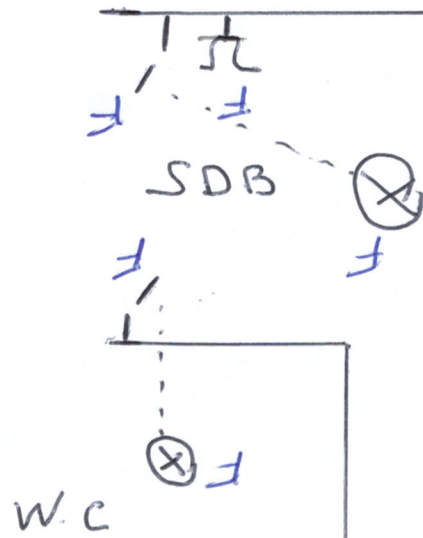

MADAME COSENTINO  
MARIE-CHRISTINE 4/4  
Bd LAMBERTONT, 22  
1030 BRUXELLES  
18/09/2014

CHAMBRE



Nicolas NEE  
NR.3683  
CENTRUM DIV.CENTRE  
GSM 0478/80.27.03

18/09/2014

X S A LOW

18/09/2014

