

PROCÈS-VERBAL DE VISITE D'INSTALLATION ÉLECTRIQUE DOMESTIQUE BASSE TENSION

Données générales

Visualisation de l'habitation et de l'installation

Adresse de l'installation

Avenue Dailly 51 (étage Rdc)

Type de locaux

1030 Schaerbeek
unité d'habitation
(appartement)

Responsable des travaux

Royal Consult
non communiqué

Date du contrôle

18/11/2016

Type du contrôle

examen de conformité (Art.
270) - extension et/ou
modification

Agent visiteur

Ismaël Raoudi *

Dérogations applicables/appliquées

Art. 278



Données du raccordement

Gestionnaire du réseau de distribution (GRD)

SIBELGA

Code EAN

Non renseigné

Numéro du compteur

33853196

Index jour / nuit

28672,4 /

Type de raccordement

Câble compteur - tableau

Tension nominale de service

230V - AC

Courant nominal de la protection de
branchement

25A

Contrôle

Conformité schéma(s) unifilaire(s) et plan(s) de
position

OK

Nombre de tableaux

2

Nombre de circuits

6

Description tableau(x) voir plan(s) dans annexe(s)

Les fondations datent

d'avant le 1/10/1981

Prise de terre

piquets

Résistance de dispersion de la prise de terre (Ω)

28

Conformité des liaisons équipotentielles et des
PE

OK

Test de continuité

concluant

Contrôle boucle de défaut

concluant

Protection contre les contacts indirects

OK

Résistance minimale d'isolement mesurée (M Ω)

37

Dispositif différentiel de tête

ID - 40A - 300mA - type A -

test OK

Dispositif différentiel "sdb"

ID - 40A - 30mA - type A -

test OK

Raccordement

OK

Éclairage/machines

OK

Contrôle visuel appareils fixes et/ou mobiles

OK

Protection contre les contacts directs

OK

Conclusion

A la date du **18/11/2016**, l'installation électrique de "**Avenue Dailly 51 (étage Rdc) - 1030 Schaerbeek**" est conforme au Règlement Général des Installations Électriques.


Le contrôle réalisé par **Certinergie** a porté sur les parties visibles de l'installation et normalement accessibles.

Un plombage en amont et en aval du dispositif de protection à courant différentiel résiduel est placé afin de rendre inaccessible ses bornes.

Le ou les schémas unifilaires et de position ont été contrôlés et sont conformes à l'installation.

Le prochain contrôle périodique est à effectuer dans le délai prescrit par la réglementation en vigueur.

Signature de l'agent

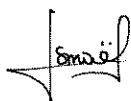

Signature du responsable de l'exécution des travaux



Certinergie ASBL - Organisme de contrôle agréé

Siège social : 57 Rue Haute Voie, 4537 Verlainne
Siège d'exploitation : 60 Avenue du Diamant, 1030 Bruxelles
Siège d'exploitation : 11 Chaussée de Bruxelles, 1300 Wavre
N° de compte : BE57 0688 9789 1035
TVA : BE0536501654



Site internet: www.certinergie.be
Tél: 0800 82 171
Mail : info@certinergie.be



www.certinergie.be ☎ 0800 82 171 ✉ info@certinergie.be



Devoirs du propriétaire, gestionnaire ou locataire de l'installation :

Il a pour obligation de conserver le procès-verbal de conformité ou de contrôle dans le dossier de l'installation électrique, de renseigner dans le dossier les modifications apportées à l'installation électrique, en cas d'accident aux personnes dû à l'électricité de prévenir le Service Public Fédéral ayant l'Energie dans ses attributions, d'assurer ou de faire assurer l'entretien de l'installation et de veiller à ce que l'installation reste conforme en tout temps, de refaire contrôler l'installation en cas d'infraction(s) avant un délai d'un an et par le même organisme en cas de visite de contrôle, et si suite à un contrôle pour la vente d'une installation électrique datant d'avant le 1^{er} octobre 1981, avant un délai de 18 mois à dater du jour de l'acte de vente par l'organisme de son choix. Dans le cas où, lors de la seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques. Le Service public fédéral ayant l'Energie dans ses attributions, est informé, par l'organisme agréé qui a effectué la visite de contrôle, de l'existence d'infractions au cas où il n'est pas donné suite à la remise en ordre de l'installation.

En résumé, quelles sont les mesures à prendre si l'installation électrique est conforme?

1
Lisez attentivement ce
procès-verbal

2
Lors d'extensions, de
modifications importantes de
l'installation, faites la recontrôler

3
Au terme de la validité du rapport,
faites recontrôler votre installation

4
Certinergie est à votre service
pour effectuer ce contrôle

Certinergie Contrôle ASBL
Organisme de contrôle agréé
Rue Haute Voie, 57
4537 Verlaine
Tél : 0800.82171
info@certinergie.be

Certinergie ASBL - Organisme de contrôle agréé

Siège social : 57 Rue Haute Voie, 4537 Verlaine
Siège d'exploitation : 60 Avenue du Diamant, 1030 Bruxelles
Siège d'exploitation : 11 Chaussée de Bruxelles, 1300 Wavre
N° de compte : BE57 0688 9789 1035
TVA : BE0536501654

☎ ☎ ✉
Site internet: www.certinergie.be
Tél: 0800 82 171
Mail : info@certinergie.be