

# CERTIFICAT DE PERFORMANCE ENERGETIQUE

## Habitation individuelle

numéro : 20190904-0000554665-02-7

valide jusqu'au : 04/09/2029

### IDENTIFICATION DE L'HABITATION

Adresse Rue de l'Harmonie, 24  
1000 Bruxelles

Appartement B4  
4e étage gauche, bte 2


Surface brute 46 m<sup>2</sup>




Ce certificat PEB donne des informations sur la qualité énergétique de ce logement et sur les travaux qui pourraient être effectués pour améliorer son niveau de performance énergétique. Cette performance peut être comparée à celle que devrait, au minimum, atteindre ce même logement en construction neuve. Elle peut aussi être comparée à la performance énergétique moyenne des habitations de la Région de Bruxelles-Capitale. **Félicitations, cette habitation est meilleure que la moyenne !**

### Indicateurs de performance énergétique de l'habitation

#### Classe énergétique

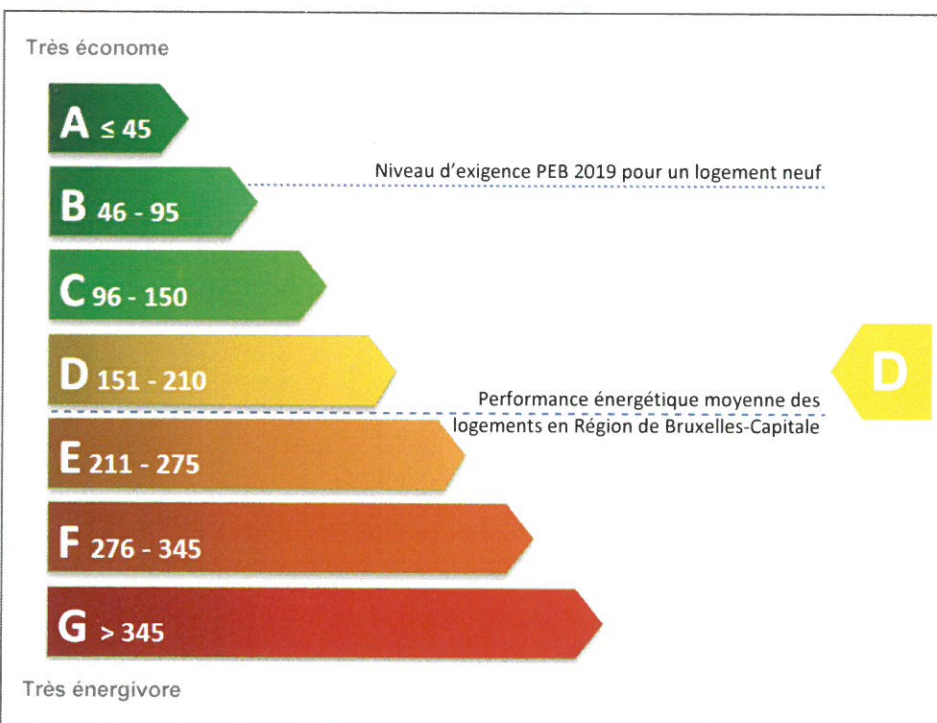

#### Indicateurs spécifiques

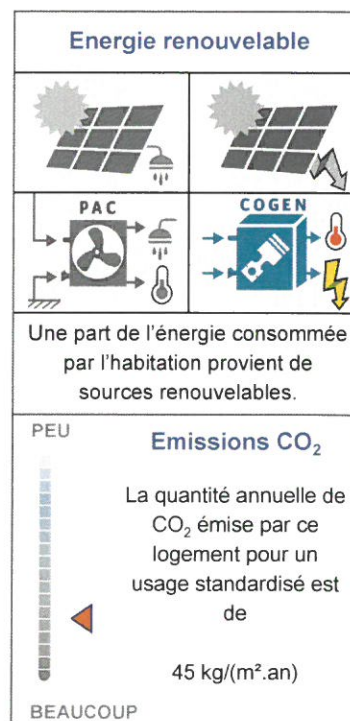

#### Consommation d'énergie primaire

|                                                             |       |                              |
|-------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|
| Consommation d'énergie primaire annuelle par m <sup>2</sup> | 179   | [kWhEP/(m <sup>2</sup> .an)] |
| Consommation d'énergie primaire annuelle totale             | 8.235 | [kWhEP/an]                   |

### Recommandations pour améliorer la performance énergétique de ce logement

Conformément à la procédure définie par la Région de Bruxelles-Capitale, les recommandations reprises dans ce document sont générées sur base des données encodées par le certificateur.

Pour relever ces données, le certificateur s'appuie sur ses constatations visuelles et sur les informations techniques contenues dans les documents remis par le propriétaire.

Certaines caractéristiques énergétiques du bien certifié peuvent cependant rester indéterminées. Dans ce cas, le logiciel utilisera des valeurs par défaut basées sur l'année de construction et/ou de rénovation du logement.

Le Certificat PEB fournit donc des recommandations d'autant plus pertinentes que des données précises auront pu être encodées par le certificateur.

### Les 3 principales recommandations à mettre en œuvre

Les 3 recommandations principales à mettre en œuvre dans ce logement pour se rapprocher de la performance énergétique minimale requise pour un logement semblable nouvellement construit sont :

| N° | Cible                                                                               | Recommandation                                                                                                                                                    | Evolution de la classe énergétique grâce aux travaux                                  | Diminution de la consommation annuelle d'énergie |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1. |    | Isoler le plafond sous grenier                                                                                                                                    |   | -8%                                              |
| 2. |  | Isoler le plafond sous grenier +<br>Remplacer le double vitrage actuel par un vitrage plus performant                                                             |  | -15%                                             |
| 3. |  | Isoler le plafond sous grenier +<br>Remplacer le double vitrage actuel par un vitrage plus performant +<br>Améliorer/renforcer l'isolation de la toiture inclinée |  | -20%                                             |

### Aide pour la mise en œuvre des recommandations

Que vous soyez propriétaire ou locataire, contactez Homegrade !

Cette initiative de la Région de Bruxelles-Capitale, coordonnée par Bruxelles Environnement, vous propose des services gratuits de spécialistes pour vous aider à diminuer votre consommation d'énergie au quotidien et vous communiquer des informations utiles sur les coûts, les bonus financiers et les aspects techniques des recommandations pour améliorer la performance énergétique de ce logement.

Vous pouvez bénéficier gratuitement d'une visite à domicile d'un conseiller, de petites interventions pour économiser de l'énergie, et si vous décidez de mettre en œuvre les recommandations pour améliorer la performance énergétique de ce logement, les conseillers vous accompagneront même à chaque étape des travaux. [www.homegrade.brussels](http://www.homegrade.brussels)



### Liste complète des recommandations pour ce logement

Les recommandations qui permettent d'économiser de l'énergie de manière optimale sont détaillées ici. Elles sont classées par ordre décroissant d'économie d'énergie que leur mise en oeuvre rend possible. Les éléments de l'enveloppe (toit, façade, menuiseries extérieures, plancher) ou les installations techniques (chauffage, eau chaude sanitaire, ventilation) concernées sont représentées par une icône. Chaque recommandation est accompagnée de deux icônes : la première indique le type d'élément concerné et la seconde attire l'attention sur des conditions spécifiques de mise en oeuvre en fonction des règles d'urbanisme, de copropriété et de mitoyenneté.

#### Urbanisme



Les recommandations qui modifient l'esthétique d'une façade vue de l'espace public doivent généralement obtenir une autorisation de la commune (permis d'urbanisme) avant d'être mises en oeuvre.

#### Copropriété



Si cette habitation fait partie d'une copropriété, les recommandations marquées par ce signe doivent généralement être approuvées par l'assemblée générale des copropriétaires avant de pouvoir être mises en oeuvre. Des précisions à ce sujet peuvent vous être données par le syndic en charge de la gestion de la copropriété.

#### Mitoyenneté



Les recommandations marquées par ce signe doivent être mises en oeuvre en tenant compte des principes qui régissent la mitoyenneté. Les modalités peuvent être négociées avec le voisin concerné dont l'accord préalable sera souvent nécessaire et toujours souhaitable.

Des informations complémentaires sur la situation existante et les données qui ont été encodées peuvent être retrouvées dans l'annexe au certificat PEB, via le code de paroi ou le code de système indiqué ici.

#### 1. Isoler le plafond sous grenier



*Ce plafond n'est pas isolé ou aucune preuve de l'existence d'une isolation n'existe. Si l'espace entre ce plafond et la toiture est non habitable, la solution à la fois pratique et économique pour réduire les pertes de chaleur est d'isoler le plafond.*

L'isolation peut se faire par le dessus (isolation du plancher), entre gîtes ou par le dessous (isolation par faux-plafond). Dans tous les cas, l'isolant doit être protégé de la condensation par la pose d'un pare-vapeur côté chaud qu'il faut éviter de rompre.



copropriété

Objet de la recommandation

Plafond sous grenier

Superficie à  
améliorer

23,08 m<sup>2</sup>

Economie  
d'énergie  
[kWhEP/(m<sup>2</sup>.an)]

14

#### 2. Remplacer le double vitrage actuel par un vitrage plus performant



*La performance thermique d'une fenêtre dépend principalement de la valeur isolante du vitrage lorsque les profilés sont de fabrication récente.*

Remplacer le double vitrage par un double vitrage de qualité ( $U_g \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ ) permet d'atteindre un niveau de performance thermique satisfaisant à un coût inférieur au remplacement du châssis complet.

Objet de la recommandation

Châssis bois à double ou triple vitrage

Superficie à  
améliorer

11,26 m<sup>2</sup>

Economie  
d'énergie  
[kWhEP/(m<sup>2</sup>.an)]

14

### 3.



#### Améliorer/renforcer l'isolation de la toiture inclinée

*Cette toiture n'est pas assez isolée ou les informations techniques sur l'isolant sont insuffisantes. Or, la chaleur du logement s'échappe d'abord par le toit. Il est donc important de bien l'isoler.*

Renforcer l'isolation peut se faire par l'intérieur ou par l'extérieur (toiture Sarking). Chaque solution a ses avantages et ses inconvénients. Si la couverture est récente, la pose d'une couche supplémentaire d'isolant en plafond sera une solution plus économique que l'isolation par l'extérieur.

Objet de la recommandation

Superficie à  
améliorer

Economie  
d'énergie  
[kWhEP/(m².an)]



copropriété

Versant avant

Versant gauche

**44,42 m²**

**8**

20,13 m²

4

24,29 m²

4

### 4.



#### Améliorer/renforcer l'isolation de la façade

*Les façades ci-dessous ne sont pas assez isolées ou les informations techniques sur l'isolant sont insuffisantes. L'isoler permettra de faire des économies d'énergie, d'éliminer l'effet de paroi froide et d'augmenter la sensation de confort à l'intérieur.*

En principe, il vaut mieux isoler les façades par l'extérieur : c'est plus efficace et comporte beaucoup d'avantages. Si ce n'est pas possible (contraintes urbanistiques ou techniques), il faudra les isoler par la coulisse (s'il y en a) ou par l'intérieur.

Objet de la recommandation

Superficie à  
améliorer

Economie  
d'énergie  
[kWhEP/(m².an)]



copropriété

Façade avant

Façade arrière

Façade gauche

Façade droite

**21,46 m²**

**7**

8,57 m²

2

0,38 m²

0

10,05 m²

3

2,46 m²

2

### 5.



#### Isoler les conduites du système de chauffage

*Des conduites de chauffage non isolées sont présentes dans des espaces non chauffés.*

Isoler les conduites de chauffage est aisé et permet d'éviter qu'elles ne se refroidissent, engendrant de ce fait des pertes d'énergie conséquentes. A titre d'exemple, dans un local à 20°C, le refroidissement de l'eau chaude à 70°C qui circule dans un mètre de tuyau métallique de 25mm de diamètre équivaut à la consommation de 10 ampoules LED de 4 Watts. Avec un bon isolant en bonne épaisseur, le placement est rentabilisé en moins d'un an.



copropriété

Objet de la recommandation

Système de chauffage 1

Economie  
d'énergie  
[kWhEP/(m².an)]

**4**



### 6. Compléter le système de ventilation



*Cette habitation ne dispose pas d'un système de ventilation suffisant pour assurer une bonne qualité de l'air intérieur et des ambiances intérieures confortables.*

Une bonne ventilation hygiénique est indissociable de l'étanchéité à l'air et de l'isolation thermique de l'habitation.

Pour garantir une bonne qualité de l'air intérieur, il est nécessaire de ventiler correctement les locaux de l'habitation et d'en évacuer le surplus d'humidité. Une ventilation insuffisante entraîne la présence de condensation qui nuit au confort respiratoire et à la santé des occupants non sans détériorer aussi le bâti.

## Réglementation chauffage PEB

Les installations techniques d'une habitation individuelle constituent un bras de levier important pour réaliser des économies d'énergie car une chaudière installée correctement, propre et bien réglée consomme moins et dure plus longtemps.

Pour s'assurer de la performance énergétique du système de chauffage d'une habitation, différents actes de contrôle sont requis :

- La **réception PEB** qui vérifie que tout nouveau système de chauffage (à partir du 1er janvier 2011) est correctement installé;
- Le **contrôle périodique PEB** qui vérifie que les chaudières et les chauffe-eaux fonctionnent efficacement et correctement;
- Le **diagnostic PEB** qui vise à améliorer la performance du système de chauffage de plus de 5 ans à travers des recommandations et un programme minimum d'entretien.

Pour obtenir ces documents, contactez un professionnel agréé : <https://environnement.brussels/professionnels-chauffage>.

L'attention du propriétaire est attirée sur le fait qu'à la date de l'établissement du certificat PEB, le certificateur n'a pas pu s'appuyer sur les documents suivants, délivrés dans le cadre de la réglementation chauffage PEB :

1. L'attestation de réception PEB du système de chauffage 1

Des informations complètes sont disponibles sur [www.environnement.brussels/chaudiere](http://www.environnement.brussels/chaudiere).

### Informations diverses

#### Comment les indicateurs de performance énergétique sont-ils calculés ?

Le certificateur doit encoder les données caractéristiques de l'habitation dans le logiciel de calcul mis à sa disposition. Ces données proviennent soit de pièces justificatives fournies par le propriétaire, soit de constatations faites par le certificateur lors de sa visite sur site.

Certaines caractéristiques énergétiques du bien certifié peuvent cependant rester indéterminées. Dans ce cas, le logiciel utilisera des valeurs par défaut assez conservatrices, basées sur l'année de construction ou de rénovation du logement. Afin d'obtenir le meilleur résultat possible, il est donc important de fournir au certificateur un maximum de preuves acceptables. Le résultat PEB est calculé en tenant compte de conditions d'utilisation standard (température de confort, horaire d'occupation, conditions climatiques,...). Il est établi sur base des caractéristiques énergétiques actuelles de l'enveloppe (superficies des parois de déperdition, degré d'isolation) et des installations techniques communes ou privées (type de chaudière, système de ventilation, type et puissance des installations de production d'énergie renouvelable, ...) de l'habitation. Le Certificat PEB renseigne donc la performance énergétique standardisée du logement.


Ce calcul standardisé permet de comparer de façon objective des habitations de toutes tailles sur base de leur classe énergétique mais ne permettra pas de calculer des coûts de consommation exacts, étant donné que la consommation énergétique réelle dépendra fortement du comportement qu'adoptera l'occupant. En revanche, à superficie égale et pour un même comportement de l'occupant, une habitation de classe C sera plus économe en énergie qu'une habitation de classe D.

#### Energie renouvelable

Les "énergies renouvelables" correspondent à des énergies dont l'exploitation ne puise pas dans des stocks de ressources limités. Une icône en couleur en première page indique que ce type de production d'énergie renouvelable est présent dans l'habitation.



#### Classe énergétique

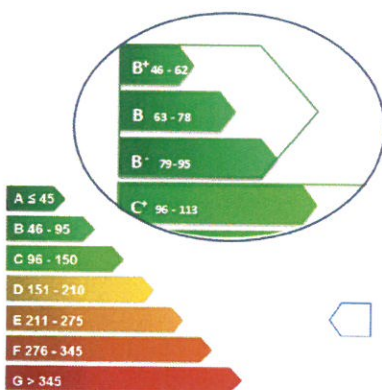

La classe A, pour les biens les plus économes, est subdivisée en 4 niveaux dont le A++ pour une habitation à énergie positive, c'est-à-dire celle qui produit plus d'énergie qu'elle n'en consomme. Les classes B à E sont divisées en 3 niveaux, suivies des classes F et G, pour les biens les plus énergivores.

La ligne en pointillés indiquant le « Niveau d'exigence PEB 2019 pour un logement neuf » correspond à la performance énergétique minimale qu'aurait dû atteindre votre bien s'il avait été construit en respectant les exigences PEB d'application en 2019. Depuis le 2 juillet 2008, des exigences PEB sont d'application pour les nouvelles constructions et pour les travaux de rénovation soumis à permis d'urbanisme, pour autant que ces travaux concernent l'enveloppe du bâtiment et soient de nature à influencer la performance énergétique. Plus d'informations à ce sujet via Homegrade ou sur [www.environnement.brussels/travauxPEB](http://www.environnement.brussels/travauxPEB).

La classe énergétique permet de comparer facilement et de manière objective les logements mis en location ou en vente. Afin de permettre cette comparaison, le propriétaire ou son intermédiaire doit annoncer la classe énergétique mentionnée sur le certificat PEB dans toute publicité (petites annonces, affiches, Internet ...) faite pour une mise en vente ou une mise en location.

#### Qu'est ce que l'énergie primaire ?

L'énergie primaire est la première forme d'énergie directement disponible dans la nature avant toute transformation: bois, gaz naturel, pétrole, etc'. Le résultat du certificat PEB exprimé en kWh d'énergie primaire (kWhEP) prend en compte l'énergie nécessaire à la production et la distribution de l'énergie au consommateur. Ainsi :

- 1 kWh de gaz naturel équivaut à 1 kWhEP
- 1 kWh d'électricité équivaut à 2,5 kWhEP



### Quelle est la durée de validité du certificat PEB ?

Le certificat PEB reste valide jusqu'à la date indiquée en page une, sauf s'il a été révoqué par Bruxelles Environnement ou si des modifications aux caractéristiques énergétiques du bien ont été constatées. L'information relative à la révocation du certificat PEB est disponible sur le site de Bruxelles Environnement.

### Qui a établi ce certificat PEB ?

Le certificat PEB résidentiel est établi par un certificateur résidentiel obligatoirement repris sur la liste des certificateurs agréés en Région de Bruxelles-Capitale. Cette liste reprend le nom, les coordonnées de contact et le statut de l'agrément de chaque certificateur. Seul un certificateur dont l'agrément est valide est autorisé à émettre un certificat PEB. Le certificateur ne peut jamais avoir un intérêt direct dans la vente ou la location de l'habitation qu'il certifie. Vous retrouverez les coordonnées du certificateur qui a établi ce certificat-ci en bas de cette page.

### Que faire si ce certificat ne semble pas correct ?

La Région de Bruxelles-Capitale a mis en œuvre un processus pour s'assurer de la qualité de ce Certificat PEB. Si vous constatez des anomalies dans votre Certificat PEB, nous vous proposons de suivre les étapes suivantes :

1. Prenez contact avec votre certificateur

Pour commencer, le certificateur auquel vous avez fait appel est la personne la plus à même de vous répondre car il a visité votre bien. Il pourra vous donner des explications quant au résultat et à la méthode qui soutient ce résultat. Si malgré ses explications vous doutez de la justesse des données encodées, vous pouvez lui demander de vous fournir l'annexe du certificat PEB afin de vérifier si les données utilisées correspondent bien à l'habitation concernée. Si des erreurs sont avérées, le certificateur devra alors les corriger et vous envoyer gratuitement un nouveau Certificat PEB. Des info-fiches explicatives rédigées par Bruxelles Environnement concernant le résultat du certificat PEB et les pièces justificatives acceptées par Bruxelles Environnement sont disponibles sur [www.environnement.brussels/certificatPEB](http://www.environnement.brussels/certificatPEB).

2. Si le contact ne débouche sur aucun résultat, déposez une plainte auprès de Bruxelles Environnement

Nous vous invitons à transmettre une plainte auprès de Bruxelles Environnement dans laquelle vous mentionnez le numéro du certificat PEB, l'adresse du bien et les motifs qui expliquent votre mécontentement. La plainte est à envoyer par mail ([plaintes-certibru@environnement.brussels](mailto:plaintes-certibru@environnement.brussels)) ou par courrier (Bruxelles Environnement, Tour & Taxis, Avenue du Port 86C, 1000 Bruxelles). Bruxelles Environnement analysera votre plainte et vous informera de la suite qu'elle lui aura réservée après avoir, si nécessaire, fait appel à l'organisme externe qui contrôle la qualité des prestations du certificateur.

Pour toute autre question, nous vous invitons à prendre contact avec Bruxelles Environnement au 02 775 75 75, ou à consulter son site: [www.environnement.brussels](http://www.environnement.brussels)

**Certificat établi par :**

**Nom :** JANSSENS Christoffel

**Version de la méthode de calcul :** V 01/2017

**Société :** Vinçotte

**Version du logiciel de calcul :** 1.0.5

**Numéro d'agrément :** 001061048

**Rapport d'encodage**

**PRESENTATION**

Le niveau de performance énergétique de l'habitation a été calculée sur base des données reprises dans ce rapport d'encodage. Elles ont été encodées par le certificateur sur base d'une preuve acceptable ou sur base du constat visuel effectué lors de sa visite. Ce rapport fournit aussi une synthèse des superficies des différentes composantes des parois de l'habitation (murs, toitures, planchers, portes et/ou fenêtres) et permet de retrouver les détails des parois ou des installations techniques qui font l'objet d'une recommandation.

Légende

La preuve acceptable utilisée est identifiée par son n° dans un cadre bleu à côté de la donnée concernée.

x

La recommandation applicable est identifiée par son n° sur fond vert.

x

La valeur des coefficients thermiques utilisée par défaut dans le calcul est signalée par le symbole

c

**DESCRIPTION DE L'HABITATION CERTIFIEE**

**Date de la visite** 09/08/2019

**Description** App. 4e verd. links met inkomhal, keuken, leefruimte, slaapkamer, toilet en badkamer

**Données générales**

Référence de l'acte de base : B4

6

Volume protégé : 201 m³

Surface brute : 46 m²

Année de construction : 1993

5

Orientation du bâtiment : Nord-Est

Masse thermique : Mi-lourd ou peu-lourd

L'année de construction est basée sur la date d'octroi du permis.

**LISTE DES PREUVES ACCEPTABLES**

Le certificateur a pu relever des données dans les documents suivants :

| Catégorie                  | N° | Date       | Nom (& Description)        |
|----------------------------|----|------------|----------------------------|
| Photos                     | 1  | 09/08/2019 | ID-plaatjes CV en WKK      |
| Photos                     | 2  | 09/08/2019 | ID-plaatjes Velux          |
| Photos                     | 3  | 09/08/2019 | # bellen nrs 24, 26 en 28  |
| Photos                     | 4  | 09/08/2019 | isolatie leidingen en SWW  |
| Permis                     | 5  | 24/09/1991 | Vergunningsplan (aanvraag) |
| Propriété                  | 6  | 29/04/1993 | Akte                       |
| Cahier spécial des charges | 7  | 24/09/1991 | Lastenboek                 |



## Rapport d'encodage

## COMPOSANTES DES PAROIS

## I. Composantes opaques avec isolant connu

Toitures/plafonds sous grenier

R (m².K/W)

## 1. Toitures inclinées

TIIC01 HD ?+

2,28 c

Type de construction : Standard

Isolant 1 : 10 cm de Laine minérale

7

2,22 c

Lame d'air : inconnue

## 2. Toitures plates

TPIC01 PD ?+

2,33 c

Type de construction : Standard

Isolant 1 : 10 cm de Laine minérale

7

2,22 c

Lame d'air : inconnue

Murs

R (m².K/W)

MUIC01 MType 1 ??

0,87 c

Type de construction : Mur standard

Isolant 1 : 6 cm de Inconnu

7

0,67 c

Lame d'air : inconnue

## II. Composantes opaques sans isolant identifié

Toitures/plafonds sous grenier

R (m².K/W)

## 1. Plafonds sous grenier

PFSI01 ZV ?+

1,04 c

Type de construction : Standard

Pas d'isolation constatée

Lame d'air : inconnue

## III. Composantes châssis

Fenêtres

U<sub>w</sub> (W/m².K)

## 1. Fenêtres entièrement vitrées

FE01 H DG

U<sub>g</sub> (W/m².K)

g

3,10 c

Profilés en bois

Double vitrage classique

3,10

2

0,76 c

## Rapport d'encodage

## PAROIS DE DEPERDITION

## I. TOITURES



|                       | Surface<br>totale paroi | - | Surface<br>ouvertures | = | Surface<br>nette     |
|-----------------------|-------------------------|---|-----------------------|---|----------------------|
| Versant avant         | 23,89 m <sup>2</sup>    |   | 3,76 m <sup>2</sup>   |   | 20,13 m <sup>2</sup> |
| Versant gauche        | 31,79 m <sup>2</sup>    |   | 7,50 m <sup>2</sup>   |   | 24,29 m <sup>2</sup> |
| Toiture plates        | 12,39 m <sup>2</sup>    |   | 0,00 m <sup>2</sup>   |   | 12,39 m <sup>2</sup> |
| Plafonds sous grenier | 23,08 m <sup>2</sup>    |   | 0,00 m <sup>2</sup>   |   | 23,08 m <sup>2</sup> |

## 1. Toitures inclinées

| Versant avant  |       |         | Composante | Surface totale       | Pente                   | Orientation | U (W/m <sup>2</sup> .K) |
|----------------|-------|---------|------------|----------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|
| 3              | TAV01 | Dak1    | TIIC01     | 17,18 m <sup>2</sup> | 45 °                    | Nord-Est    | 0,41 c                  |
| Ouvertures     |       |         |            |                      |                         |             |                         |
| 2              |       | Fenêtre | FE01       | 1,50 m <sup>2</sup>  | sans protection solaire |             | 3,10 c                  |
| 2              |       | Fenêtre | FE01       | 2,26 m <sup>2</sup>  | sans protection solaire |             | 3,10 c                  |
| 3              | TAV02 | Dak2    | TIIC01     | 6,71 m <sup>2</sup>  | 45 °                    | Est         | 0,41 c                  |
| Versant gauche |       |         | Composante | Surface totale       | Pente                   | Orientation | U (W/m <sup>2</sup> .K) |
| 3              | TGA01 | Dak1    | TIIC01     | 31,79 m <sup>2</sup> | 45 °                    | Sud-Est     | 0,41 c                  |
| Ouvertures     |       |         |            |                      |                         |             |                         |
| 2              |       | Fenêtre | FE01       | 1,50 m <sup>2</sup>  | sans protection solaire |             | 3,10 c                  |
| 2              |       | Fenêtre | FE01       | 1,50 m <sup>2</sup>  | sans protection solaire |             | 3,10 c                  |
| 2              |       | Fenêtre | FE01       | 1,50 m <sup>2</sup>  | sans protection solaire |             | 3,10 c                  |
| 2              |       | Fenêtre | FE01       | 1,50 m <sup>2</sup>  | sans protection solaire |             | 3,10 c                  |
| 2              |       | Fenêtre | FE01       | 1,50 m <sup>2</sup>  | sans protection solaire |             | 3,10 c                  |

## 2. Toitures plates

| Toiture plates |      | Composante | Surface totale | U (W/m².K) |
|----------------|------|------------|----------------|------------|
| TPL01          | Dak1 | TPIC01     | 12,39 m²       | 0,40 c     |

## 3. Plafonds sous grenier

| Plafonds sous grenier |       |      | Composante | Surface totale       | Statut | U (W/m <sup>2</sup> .K) |
|-----------------------|-------|------|------------|----------------------|--------|-------------------------|
| 1                     | PLF01 | Dak1 | PFSI01     | 5,03 m <sup>2</sup>  | Commun | 0,81 c                  |
| 1                     | PLF02 | Dak2 | PFSI01     | 18,05 m <sup>2</sup> | Commun | 0,81 c                  |



## Rapport d'encodage

## II. FACADES



|                | Surface<br>totale paroi | - | Surface<br>ouvertures | = | Surface<br>nette |
|----------------|-------------------------|---|-----------------------|---|------------------|
| Façade avant   | 8,57 m²                 |   | 0,00 m²               |   | 8,57 m²          |
| Façade arrière | 0,38 m²                 |   | 0,00 m²               |   | 0,38 m²          |
| Façade gauche  | 10,05 m²                |   | 0,00 m²               |   | 10,05 m²         |
| Façade droite  | 2,46 m²                 |   | 0,00 m²               |   | 2,46 m²          |

| Façade avant   |       |       | Composante | Surface totale | Contact avec       | Statut | Orientation | U (W/m².K) |
|----------------|-------|-------|------------|----------------|--------------------|--------|-------------|------------|
| 4              | FAV01 | Muur1 | MUIC01     | 5,84 m²        | Espace non chauffé | Commun | Nord-Est    | 0,88 c     |
| 4              | FAV02 | Muur2 | MUIC01     | 2,73 m²        | Espace non chauffé | Commun | Est         | 0,88 c     |
| Façade arrière |       |       | Composante | Surface totale | Contact avec       | Statut | Orientation | U (W/m².K) |
| 4              | FAR01 | Muur1 | MUIC01     | 0,38 m²        | Extérieur          | Commun | Sud-Ouest   | 0,96 c     |
| Façade gauche  |       |       | Composante | Surface totale | Contact avec       | Statut | Orientation | U (W/m².K) |
| 4              | FGA01 | Muur1 | MUIC01     | 10,05 m²       | Espace non chauffé | Commun | Sud-Est     | 0,88 c     |
| Façade droite  |       |       | Composante | Surface totale | Contact avec       | Statut | Orientation | U (W/m².K) |
| 4              | FDR01 | Muur1 | MUIC01     | 1,97 m²        | Extérieur          | Commun | Nord-Ouest  | 0,96 c     |
| 4              | FDR02 | Muur2 | MUIC01     | 0,49 m²        | Espace non chauffé | Commun | Nord-Ouest  | 0,88 c     |

## INSTALLATIONS TECHNIQUES

## I. LE CHAUFFAGE



|                        | Type de chauffage           | Part de l'habitation |
|------------------------|-----------------------------|----------------------|
| Système de chauffage 1 | Chauffage central collectif | 100 %                |

## Système de chauffage 1 Energetische sector1

## Producteurs

## 1. Cogénération

PROD1 Generator1

|         |     |   |                      |              |   |
|---------|-----|---|----------------------|--------------|---|
| Energie | gaz | 1 | Puissance électrique | de 5 à 20 kW | 1 |
|---------|-----|---|----------------------|--------------|---|

## 2. Chaudière

PROD2 Generator2

|                      |                |   |                                    |          |
|----------------------|----------------|---|------------------------------------|----------|
| Energie              | gaz            |   | Attestation de contrôle périodique | absente  |
| Technologie          | à condensation |   | Rendement à 30% de charge          | inconnu  |
| Année de fabrication | 2018           |   | T° à 30% de charge                 | inconnue |
| Puissance nominale   | 166,00 kW      | 1 |                                    |          |

PROD3 Generator3

|                      |                |   |                                    |          |
|----------------------|----------------|---|------------------------------------|----------|
| Energie              | gaz            |   | Attestation de contrôle périodique | absente  |
| Technologie          | à condensation |   | Rendement à 30% de charge          | inconnu  |
| Année de fabrication | 2018           |   | T° à 30% de charge                 | inconnue |
| Puissance nominale   | 120,00 kW      | 1 |                                    |          |

## Rapport d'encodage

## Système de production

La production de chaleur est régulée par sonde extérieure.

Nombre d'unités PEB desservies 31

3

Au moins un réservoir tampon n'est pas dans un volume protégé.

Attestation de réception **absente**

L'irrigation n'est pas maintenue à l'arrêt.

Nombre d'appareils avec veilleuse 0

## Système d'émission

Les émetteurs sont de type radiateurs/convecteurs avec vanne thermostatique. Aucun thermostat d'ambiance n'est présent.

Un dispositif de comptage individuel des quantités de chaleur pour le chauffage est présent.

5 La longueur des conduites de distribution non isolées en dehors du volume protégé est entre 10 et 50 m.

La pompe de circulation est régulée.

## II. L'EAU CHAUDE SANITAIRE



|                   | Type d'installation     | Locaux desservis          |
|-------------------|-------------------------|---------------------------|
| Installation ECS1 | Installation collective | Cuisine et salle de bains |

## Installation ECS1 SWW1

Nombre d'unités PEB desservies

31

3

## Système de production

Production ECS par un producteur relié au système de chauffage 1.

## Système de stockage

Un ballon de stockage isolé est présent.

4

Volume du ballon

1.395,00 litres

## Système de distribution

La longueur des conduites de distribution est de 1 à 5 m.

Une boucle sanitaire isolée est présente.

4

## III. INSTALLATION DE VENTILATION



| Locaux secs    | Nom du local  | Dispositif de ventilation | Mode de ventilation |
|----------------|---------------|---------------------------|---------------------|
|                | Séjour        | Non                       |                     |
|                | Chambre       | Non                       |                     |
| Locaux humides | Nom du local  | Dispositif de ventilation | Mode de ventilation |
|                | Salle de bain | Oui                       | Mécanique           |
|                | Cuisine       | Non                       |                     |
|                | Toilette      | Oui                       | Mécanique           |

6 Le système de ventilation est incomplet.



### IDENTIFICATIE VAN DE WONING

Adres Harmoniestraat, 24  
1000 Brussel

Appartement B4  
4e verd. links, bus 2

Vloeroppervlakte 46 m<sup>2</sup>




Dit EPB-certificaat geeft informatie over de energiekwaliteit van deze woning en over de werken die uitgevoerd zouden kunnen worden om het energieprestatieniveau ervan te verbeteren. Deze prestatie kan vergeleken worden met degene die deze woning in nieuwbouw minimaal zou moeten bereiken. Ze kan eveneens vergeleken worden met de gemiddelde energieprestatie van woningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. **Gefeliciteerd, deze woning is beter dan gemiddeld!**

### Energieprestatie-indicatoren van de woning

#### Energieklasse

#### Specifieke indicatoren

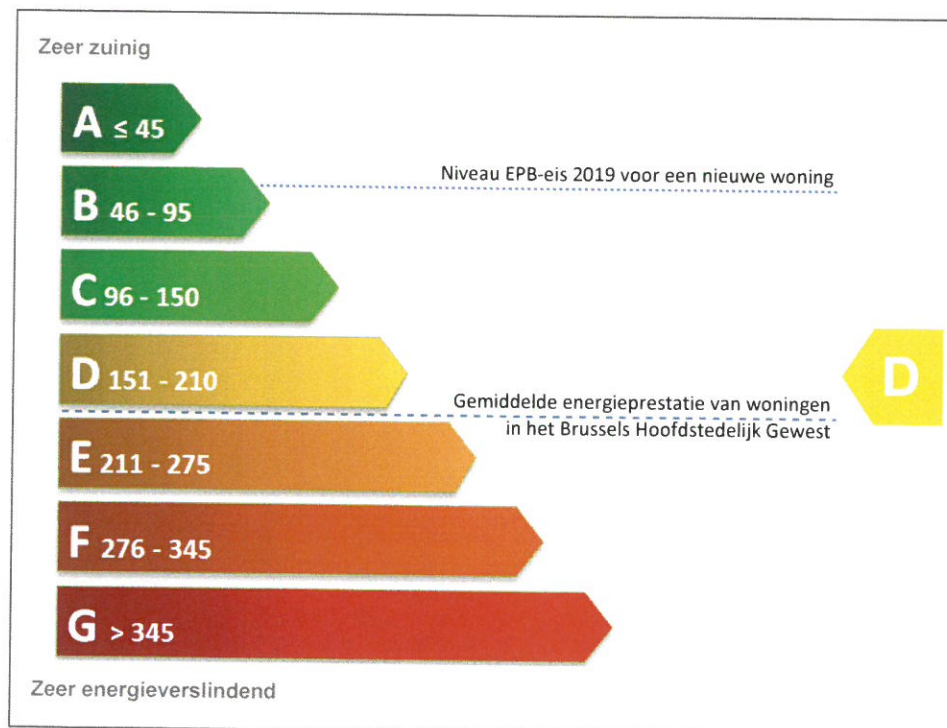

#### Primair energieverbruik

|                                                      |       |                                |
|------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|
| Jaarlijks primair energieverbruik per m <sup>2</sup> | 179   | [kWhPE/(m <sup>2</sup> .jaar)] |
| Totaal primair energieverbruik per jaar              | 8.235 | [kWhPE/jaar]                   |

## Aanbevelingen om de energieprestatie van deze woning te verbeteren

Overeenkomstig de door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vastgelegde procedure worden de aanbevelingen in dit document gegenereerd op basis van de door de certificateur ingevoerde gegevens.

Om deze gegevens op te meten, baseert de certificateur zich op zijn visuele vaststellingen en op de technische informatie in de door de eigenaar overhandigde documenten.

Bepaalde energiekenmerken van het gecertificeerde goed kunnen echter onbepaald blijven. In dit geval gebruikt de software defaultwaarden, gebaseerd op het bouw- en/of renovatiejaar van de woning.

Hoe meer precieze gegevens er door de certificateur konden ingegeven worden, hoe relevanter de aanbevelingen van het EPB-certificaat zullen zijn.

## De 3 voornaamste uit te voeren aanbevelingen

De 3 voornaamste aanbevelingen die in deze woning uitgevoerd dienen te worden om in de buurt te komen van de minimale energieprestatie vereist voor een gelijkaardige nieuwbouwwoning zijn:

| Nr | Doel                                                                                | Aanbeveling                                                                                                                                                  | Evolutie van de energieklasse dankzij de werken                                       | Daling van het jaarlijks energieverbruik |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1. |   | Het plafond onder de zolder isoleren                                                                                                                         |   | -8%                                      |
| 2. |  | Het plafond onder de zolder isoleren +<br>Dubbele beglazing vervangen door efficiëntere beglazing                                                            |  | -15%                                     |
| 3. |  | Het plafond onder de zolder isoleren +<br>Dubbele beglazing vervangen door efficiëntere beglazing +<br>De isolatie van het hellend dak verbeteren/versterken |  | -20%                                     |

## Hulp bij de uitvoering van de aanbevelingen

Eigenaar of huurder: contacteer Homegrade!

Dit initiatief van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gecoördineerd door Leefmilieu Brussel, biedt u gratis de diensten van specialisten aan om u te helpen uw dagelijkse energieverbruik te doen zakken en u nuttige informatie te geven over de kosten, de premies en de technische aspecten van de aanbevelingen om de energieprestatie van deze woning te verbeteren.

U kan gratis genieten van een huisbezoek van een adviseur en van kleine interventies om energie te besparen en als u besluit de aanbevelingen om de energieprestaties van deze woning te verbeteren op te volgen, zullen de adviseurs u begeleiden bij elke fase van de werken. [www.homegrade.brussels](http://www.homegrade.brussels)



### Volledige lijst met aanbevelingen voor deze woning

De aanbevelingen om optimaal energie te besparen worden hier opgesomd. Ze staan geordend in dalende volgorde van de energiebesparing die ze mogelijk maken.

De betreffende elementen van de gebouwschil (dak, gevel, buitenschrijnwerk, vloer) of de technische installaties (verwarming, sanitair warm water, ventilatie) worden weergegeven door een icoontje. Bij elke aanbeveling staan twee icoontjes: het eerste geeft het betrokken element weer en het tweede vestigt de aandacht op de specifieke voorwaarden voor uitvoering in functie van de stedenbouw-, mede-eigendom- en mandelighedsregels.

#### Stedenbouw



In het algemeen moet er voor de uitvoering van aanbevelingen die het esthetisch aspect wijzigen van een gevel die gezien wordt vanop de openbare ruimte toestemming van de gemeente bekomen worden (stedenbouwkundige vergunning). In bepaalde gevallen moet u beroep doen op een architect om deze te verkrijgen. U kan meer precieze informatie verkrijgen bij de dienst stedenbouw van de gemeente in kwestie.

#### Mede-eigendom



Indien deze woning deel uitmaakt van een mede-eigendom, moeten de met dit teken aangeduide aanbevelingen in het algemeen goedgekeurd worden door de algemene vergadering van mede-eigenaars voor ze uitgevoerd kunnen worden. De syndicus belast met het beheer van de mede-eigendom kan u hierover meer inlichtingen verschaffen.

#### Mandeligheid



De met dit teken aangeduide aanbevelingen moeten uitgevoerd worden rekening houdend met de beginselen die de mandeligheid regelen. De modaliteiten kunnen besproken worden met de betrokken buur, wiens voorafgaande toestemming dikwijls nodig en steeds wenselijk is.

In de bijlage bij het EPB-certificaat kan aanvullende informatie gevonden worden over de bestaande toestand en over de ingevoerde gegevens, via de hier vermelde wandcode of systeemcode.

#### 1. Het plafond onder de zolder isoleren



*Dit plafond is niet geïsoleerd of er is geen enkel bewijs dat er enige isolatie aanwezig is. Als de ruimte tussen dit plafond en het dak niet bewoonbaar is, is het isoleren van het plafond een zowel praktische als economische oplossing om het warmteverlies te verminderen.*

Het isoleren kan langs de bovenkant (isoleren van de vloer), tussen vloerbalken of langs de onderkant (isoleren via het verlaagd plafond) gebeuren. In alle gevallen moet het isolatiemateriaal tegen condensatie worden beschermd door middel van de plaatsing van een dampscherm aan de warme zijde, dat niet mag scheuren.



Object van de aanbeveling

Te verbeteren  
oppervlakte

Energiewinst  
[kWhPE/(m<sup>2</sup>.jaar)]

mede-eigendom Zoldervloer

23,08 m<sup>2</sup>

14

#### 2. Dubbele beglazing vervangen door efficiëntere beglazing



*De thermische prestaties van een raam hangen vooral af van de isolatiewaarde van de beglazing wanneer de profielen van recente makelij zijn.*

Door de dubbele beglazing te vervangen door een dubbele beglazing van hoge kwaliteit ( $U_g \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ ), kan een toereikend thermisch prestatieniveau worden bereikt tegen een kostprijs die lager is dan de vervanging van het volledige raam.

Object van de aanbeveling

Te verbeteren  
oppervlakte

Energiewinst  
[kWhPE/(m<sup>2</sup>.jaar)]

Houten raam met dubbele of driedubbele beglazing

11,26 m<sup>2</sup>

14

### 3. De isolatie van het hellend dak verbeteren/versterken



*Dit dak is onvoldoende geïsoleerd of de technische informatie over het isolatiemateriaal is ontoereikend. De warmte van een woning ontsnapt nochtans eerst via het dak. Het is dus belangrijk om het te isoleren.*

Het versterken van de isolatie kan langs binnen of langs buiten (sarkingdak) gebeuren. Elke oplossing heeft voordelen en nadelen. Als de bedekking recent is, zal de plaatsing van een bijkomende isolatielaag in het plafond een meer economische oplossing zijn dan het isoleren langs de buitenkant.

#### Object van de aanbeveling

**Te verbeteren oppervlakte** **Energiewinst**  
[kWhPE/(m<sup>2</sup>.jaar)]



Hellend dak voor

**44,42 m<sup>2</sup>**

**8**

20,13 m<sup>2</sup>

4

24,29 m<sup>2</sup>

4

mede-eigendom

### 4. De isolatie van de gevel verbeteren/versterken



*Onderstaande gevels zijn onvoldoende geïsoleerd of de technische informatie over het isolatiemateriaal is ontoereikend. Door ze te isoleren, kunnen er energiebesparingen worden gedaan, kan het koudebrugeffect worden tegengegaan en kan het gevoel van comfort binnen worden verhoogd.*

In principe is het beter om de gevels langs de buitenkant te isoleren: het is efficiënter en houdt veel meer voordelen in. Als dat niet mogelijk is (stedenbouwkundige of technische beperkingen), dienen ze te worden geïsoleerd via de spouw (als er een is) of langs de binnenkant.

#### Object van de aanbeveling

**Te verbeteren oppervlakte** **Energiewinst**  
[kWhPE/(m<sup>2</sup>.jaar)]



Voorgevel

**21,46 m<sup>2</sup>**

**7**

Achtergevel

8,57 m<sup>2</sup>

2

Linkergevel

0,38 m<sup>2</sup>

0

Rechtergevel

10,05 m<sup>2</sup>

3

2,46 m<sup>2</sup>

2

mede-eigendom

### 5. De leidingen van het verwarmingssysteem isoleren



*Er zijn ongeïsoleerde verwarmingsbuizen aanwezig in onverwarmde ruimten.*

Het is gemakkelijk om de verwarmingsbuizen te isoleren. Het zorgt ervoor dat ze warm blijven. Het afkoelen van de buizen zou immers tot een groot energieverlies leiden. Een voorbeeld: in een lokaal waar het 20°C is, stemt de afkoeling van warm water van 70° dat in een metalen buis van 1 meter lang en een diameter van 25 mm loopt, overeen met een verbruik van 10 ledlampen van 4 watt. Met een goede en voldoende dikke isolatie is de plaatsing in minder dan één jaar terugverdiend.



#### Object van de aanbeveling

**Energiewinst**  
[kWhPE/(m<sup>2</sup>.jaar)]

Verwarmingssysteem 1

**4**

mede-eigendom



### 6. Het ventilatiesysteem vervolledigen



*Het ventilatiesysteem van deze woning volstaat niet om een goede binnenluchtkwaliteit en comfortabele binnentemperaturen te garanderen.*

Een goede hygiënische ventilatie is onlosmakelijk verbonden met de luchtdichtheid en de thermische isolatie van de woning.

Om een goede binnenluchtkwaliteit te garanderen, is het nodig om de ruimten van de woning correct te verluchten en er de overtollige vochtigheid af te voeren. Onvoldoende ventilatie leidt immers tot de aanwezigheid van condensatie, die het ademcomfort vermindert en schade toebrengt aan de gezondheid van de bewoners en de gebouwen kan beschadigen.

## EPB-verwarmingsreglementering

De technische installaties van een individuele woning vormen een belangrijke hefboom om energie te besparen, aangezien een correcte, schone en goed afgestelde verwarmingsketel minder verbruikt en langer meegaat.

Om de energieprestatie van het verwarmingssysteem van een woning te waarborgen zijn verschillende controlehandelingen vereist:

- De **EPB-oplevering** die controleert of elk nieuw verwarmingssysteem (vanaf 1 januari 2011) correct is geïnstalleerd;
- De **EPB-periodieke controle** in het kader van EPB die controleert of de verwarmingsketels en boilers efficiënt en correct werken;
- De **EPB-diagnose** met als doel de prestatie van een verwarmingssysteem van meer dan 5 jaar oud te verbeteren door middel van aanbevelingen en een minimaal onderhoudsprogramma.

Om deze documenten te bekomen moet een erkende professional worden gecontacteerd:

<https://leefmilieu.brussels/professionnels-verwarming>.

De aandacht van de eigenaar wordt gevestigd op het feit dat op de datum van de opstelling van het EPB-certificaat de certificeerder zich niet heeft kunnen beroepen op de volgende documenten:

1. Het EPB-opleveringsattest van het verwarmingssysteem 1

Andere informatie staat vermeld in de brochure "Efficiënt verwarmen" op [www.leefmilieu.brussels/verwarmingsketel](http://www.leefmilieu.brussels/verwarmingsketel).

## Diverse informatie

### Hoe worden de energieprestatie-indicatoren berekend ?

De certificateur voert de kenmerken van de woning in de software die hem ter beschikking wordt gesteld. De gegevens die hij hierin invoert, zijn gebaseerd op de documenten die zijn klant heeft verstrekt en op de vaststellingen die de certificateur gedaan heeft tijdens zijn bezoek ter plaatse. Om het certificaat te verbeteren, vragen we u om zoveel mogelijk aanvaardbare bewijzen te leveren over de elementen die in rekening worden gebracht. Bepaalde energiekenmerken van het gecertificeerde goed kunnen echter onbepaald blijven. In dit geval gebruikt de software conservatieve defaultwaarden, gebaseerd op het bouw- en/of renovatiejaar van de woning. Om het best mogelijke resultaat te behalen, is het dus van belang een maximum aan aanvaardbare bewijsstukken aan de certificateur te bezorgen.

Het EPB-resultaat wordt berekend rekening houdend met standaard gebruiksomstandigheden (comforttemperatuur, gebruiksschema, klimaatomstandigheden,...). Het wordt opgesteld op basis van de huidige energiekenmerken van de gebouwschil (oppervlakten van de verlieswanden, isolatiegraad) en van de gemeenschappelijke of private technische installaties (soort verwarmingsketel, ventilatiesysteem, type en vermogen van hernieuwbare energie-installaties, ...) van de woning.

Het EPB-certificaat vermeldt dus de gestandaardiseerde energieprestatie van de woning. Deze gestandaardiseerde berekening maakt het mogelijk woningen van elke omvang objectief te vergelijken op basis van de energieklasse.


Het EPB-certificaat laat niet toe de exacte verbruikskosten te berekenen omdat uw reëel energieverbruik sterk afhankelijk is van uw gedrag. Bij een even grote oppervlakte en eenzelfde gedrag van de bewoner, zal een woning in klasse C echter wel energiezuiniger zijn dan een woning in klasse D.

### Hernieuwbare energie

"Hernieuwbare energie" is energie waarvoor niet geput wordt uit de beperkte hulpbronnenvoorraden. Een icoontje in kleur op de eerste pagina geeft aan dat dit soort van hernieuwbare-energieproductie in de woning aanwezig is.



### Energieklasse

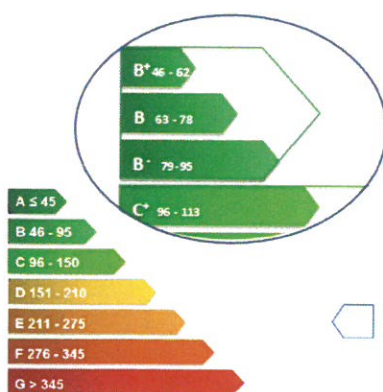

Klasse A, voor de zuinigste panden, is onderverdeeld in 4 niveaus, waaronder A++ voor een woning met een positief energieniveau, dit wil zeggen dat ze meer energie produceert dan verbruikt. Klassen B t.e.m. E worden onderverdeeld in 3 niveaus, gevolgd door klassen F en G, voor de energieverslindendste panden.

De stippellijn die het "Niveau EPB-eis 2019 voor een nieuwe woning" aanduidt, komt overeen met de minimale energieprestatie dat uw pand zou hebben gehaald indien het gebouwd zou zijn geweest met inachtneming van de in 2019 van toepassing zijnde EPB-eisen. Sinds 2 juli 2008 gelden EPB-eisen voor nieuwbouw en voor renovatiewerken onderworpen aan een stedenbouwkundige vergunning, voor zolang die werken betrekking hebben op de gebouwschil en ze de energieprestatie beïnvloeden. Meer informatie hierover via Homegrade of op

[www.leefmilieu.brussels/EPBwerken](http://www.leefmilieu.brussels/EPBwerken).

Dankzij de energieklasse kan men gemakkelijk en op een objectieve manier de energieprestatie van de te huur of te koop gestelde woning vergelijken. Om die vergelijking mogelijk te maken moet de eigenaar of zijn tussenpersoon bij het verkopen of verhuren, in alle reclame (kleine advertenties, affiches, internet, ...) melding maken van de energieklasse die op het EPB-Certificaat vermeld staat.

### Waar staat primair energieverbruik voor ?

Primaire energie is de eerste vorm van energie die direct beschikbaar is in de natuur, zonder transformatie: hout, aardgas, aardolie, enz. Het resultaat op het EPB-certificaat uitgedrukt in kWh aan primaire energie (kWhPE) houdt rekening met de energie die nodig is voor de productie en de distributie van de energie aan de consument. Als gevolg :

- 1 kWh van aardgas is gelijk aan 1 kWhPE
- 1 kWh van elektriciteit is gelijk aan 2,5 kWhPE



### Wat is de geldigheidsduur van het EPB-certificaat?

Het EPB-certificaat is geldig tot de datum vermeld op pagina 1, behalve indien het ingetrokken werd door Leefmilieu Brussel of als er wijzigingen aan de energiekenmerken van het goed werden vastgesteld. U vindt informatie over de intrekking van het EPB-certificaat op de website van Leefmilieu Brussel.

### Wie heeft dit EPB-certificaat opgesteld?

Het residentieel EPB-certificaat wordt opgesteld door een residentieel certificateur die opgenomen moet zijn op de lijst van erkende certificateurs van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze lijst vermeldt de naam, de contactgegevens en de erkenningsstatus van elke certificateur. Enkel een certificateur met een geldige erkenning heeft de toestemming om een EPB-certificaat te verstrekken. De certificateur mag nooit rechtstreeks belang hebben bij de verkoop of de verhuur van de woning waarvoor hij een certificaat opstelt. U vindt de gegevens van de certificateur die dit certificaat heeft opgesteld onderaan deze pagina.

### Wat te doen als dit certificaat u niet juist lijkt?

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft een procedure uitgewerkt om de kwaliteit van dit EPB-certificaat te waarborgen. Als u anomalieën vaststelt in uw EPB-certificaat, stellen we u de volgende stappen voor:

1. Neem contact op met uw certificateur

In eerste instantie is de certificateur waarop u beroep heeft gedaan, de meest geschikte persoon om u een antwoord te geven, aangezien hij uw pand heeft bezocht. Hij zal u uitleg kunnen geven over het resultaat en de methode waarop dit resultaat steunt. Indien u ondanks zijn uitleg de juistheid van de ingevoerde gegevens betwijfelt, kan u hem vragen u de bijlage van het EPB-certificaat te verstrekken om na te gaan of de gebruikte gegevens wel degelijk overeenkomen met de woning in kwestie. Als de certificateur fouten gemaakt heeft moet hij deze corrigeren en u gratis een nieuw EPB-certificaat toesturen. Verklarende infoches opgesteld door Leefmilieu Brussel betreffende het resultaat van het EPB-certificaat en de door Leefmilieu Brussel aangevaarde bewijsstukken, zijn beschikbaar op [www.leefmilieu.brussels/EPBcertificaat](http://www.leefmilieu.brussels/EPBcertificaat).

2. Dien een klacht in bij Leefmilieu Brussel indien dit contact geen resultaat oplevert

Gelieve een klacht in te dienen bij Leefmilieu Brussel waarin u het nummer van het EPB-certificaat vermeldt, het adres van het pand en de redenen waarom u niet tevreden bent. De klacht dient per e-mail ([klachten-certibru@leefmilieu.brussels](mailto:klachten-certibru@leefmilieu.brussels)) of per post (Leefmilieu Brussel, Thurn & Taxis, Havenlaan 86C, 1000 Brussel) verstuurd te worden. Leefmilieu Brussel zal uw klacht analyseren en u inlichten over het gevolg dat eraan gegeven zal worden, na indien nodig beroep te hebben gedaan op de externe instantie die de kwaliteit van de prestaties van de certificateur controleert.

Gelieve voor alle andere vragen contact op te nemen met Leefmilieu Brussel op het nummer 02 775 75 75 of de website te raadplegen: [www.leefmilieu.brussels](http://www.leefmilieu.brussels)

**Certificaat opgesteld door :** **Naam :** JANSSENS Christoffel

**Rekenmethodeversie :** V 01/2017

**Firma :** Vinçotte

**Softwareversie :** 1.0.5

**Erkenningsnummer :** 001061048

**Coderingsverslag**

**PRESENTATIE**

Het energieprestatieniveau van de woning werd op basis van de gegevens berekend die in dit coderingsverslag worden beschreven. Deze werden door de certificateur gecodeerd op basis van een aanvaardbaar bewijs of van de visuele vaststelling die tijdens zijn bezoek worden uitgevoerd. Dit verslag levert ook een synthese van de oppervlaktes van de verschillende componenten van de wanden van de woning (muren, daken, vloeren, deuren en/of ramen). Zo is het mogelijk om de details van de wanden of de technische installaties terug te vinden die het onderwerp van een aanbeveling zijn.

Legende

Het gebruikte aanvaardbaar bewijs wordt aangeduid met zijn nr in een blauw kader naast het betrokken gegeven.

x

De aanbeveling die van toepassing is, wordt aangeduid met haar nr op een groene achtergrond.

x

De waarde van de warmtecoëfficiënten die standaard in de berekening wordt gebruikt, is door het symbool aangeduid

c

**BESCHRIJVING VAN DE GECERTIFICEERDE WONING**

**Datum bezoek** 09/08/2019

**Omschrijving** App. 4e verd. links met inkomhal, keuken, leefruimte, slaapkamer, toilet en badkamer

**Algemene gegevens**

Referentie van de basisakte : B4

6

Beschermd volume : 201 m<sup>3</sup>

Bruto vloeroppervlakte : 46 m<sup>2</sup>

Bouwjaar : 1993

5

Oriëntatie voorgevel : Noord-Oost

Thermische massa : Half zwaar/matig zwaar

Het bouwjaar is gebaseerd op de datum waarop de vergunning is verleend.

**LIJST VAN AANVAARDBAAR BEWIJSMATERIAAL**

De certificateur heeft gegevens kunnen verzamelen in de volgende documenten:

| Categorie    | Nr | Datum      | Naam (& Omschrijving)      |
|--------------|----|------------|----------------------------|
| Foto's       | 1  | 09/08/2019 | ID-plaatjes CV en WKK      |
| Foto's       | 2  | 09/08/2019 | ID-plaatjes Velux          |
| Foto's       | 3  | 09/08/2019 | # bellen nrs 24, 26 en 28  |
| Foto's       | 4  | 09/08/2019 | isolatie leidingen en SWW  |
| Vergunningen | 5  | 24/09/1991 | Vergunningsplan (aanvraag) |
| Eigendom     | 6  | 29/04/1993 | Akte                       |
| Bestek       | 7  | 24/09/1991 | Lastenboek                 |



## Coderingsverslag

### COMPONENTEN VAN DE WANDEN

#### I. Opake componenten met geïdentificeerd isolatie

Daken/zoldervloeren

R (m<sup>2</sup>.K/W)

##### 1. Hellende daken

DVIG01 HD ?+

2,28 c

Hoofdtype : Standaard

Isolatie 1 : 10 cm Minerale wol

7

2,22 c

Luchtspouw : onbekend

##### 2. Platte daken

PDIG01 PD ?+

2,33 c

Hoofdtype : Standaard

Isolatie 1 : 10 cm Minerale wol

7

2,22 c

Luchtspouw : onbekend

Muren

R (m<sup>2</sup>.K/W)

MUIG01 MType 1 ??

0,87 c

Hoofdtype : Muur standard

Isolatie 1 : 6 cm Onbekend

7

0,67 c

Luchtspouw : onbekend

#### II. Opake componenten zonder geïdentificeerd isolatie

Daken/zoldervloeren

R (m<sup>2</sup>.K/W)

##### 1. Zoldervloeren

ZVZI01 ZV ?+

1,04 c

Hoofdtype : Standaard

Geen isolatie vastgesteld

Luchtspouw : onbekend

#### III. Componenten openingen

Ramen

U<sub>w</sub> (W/m<sup>2</sup>.K)

##### 1. Ramen volledig voorzien van beglazing

RA01 H DG

U<sub>g</sub> (W/m<sup>2</sup>.K)

g

3,10 c

Houten profielen

Gewone dubbele beglazing

3,10 2

0,76 c

# Coderingsverslag

## VERLIESWANDEN

### I. DAKEN



|               | Totale oppervlakte   | - Oppervlakte openingen | = Netto oppervlakte  |
|---------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| Dakvlak voor  | 23,89 m <sup>2</sup> | 3,76 m <sup>2</sup>     | 20,13 m <sup>2</sup> |
| Dakvlak links | 31,79 m <sup>2</sup> | 7,50 m <sup>2</sup>     | 24,29 m <sup>2</sup> |
| Platte daken  | 12,39 m <sup>2</sup> | 0,00 m <sup>2</sup>     | 12,39 m <sup>2</sup> |
| Zoldervloeren | 23,08 m <sup>2</sup> | 0,00 m <sup>2</sup>     | 23,08 m <sup>2</sup> |

#### 1. Hellende daken

| Dakvlak voor  | Component | Oppervlakte          | Helling          | Oriëntatie | U (W/m <sup>2</sup> .K) |
|---------------|-----------|----------------------|------------------|------------|-------------------------|
| 3 DVV01 Dak1  | DVIG01    | 17,18 m <sup>2</sup> | 45 °             | Noord-Oost | 0,41 c                  |
| Openingen     |           |                      |                  |            |                         |
| 2 Raam        | RA01      | 1,50 m <sup>2</sup>  | zonder zonwering |            | 3,10 c                  |
| 2 Raam        | RA01      | 2,26 m <sup>2</sup>  | zonder zonwering |            | 3,10 c                  |
| 3 DVV02 Dak2  | DVIG01    | 6,71 m <sup>2</sup>  | 45 °             | Oost       | 0,41 c                  |
| Dakvlak links | Component | Oppervlakte          | Helling          | Oriëntatie | U (W/m <sup>2</sup> .K) |
| 3 DVL01 Dak1  | DVIG01    | 31,79 m <sup>2</sup> | 45 °             | Zuid-Oost  | 0,41 c                  |
| Openingen     |           |                      |                  |            |                         |
| 2 Raam        | RA01      | 1,50 m <sup>2</sup>  | zonder zonwering |            | 3,10 c                  |
| 2 Raam        | RA01      | 1,50 m <sup>2</sup>  | zonder zonwering |            | 3,10 c                  |
| 2 Raam        | RA01      | 1,50 m <sup>2</sup>  | zonder zonwering |            | 3,10 c                  |
| 2 Raam        | RA01      | 1,50 m <sup>2</sup>  | zonder zonwering |            | 3,10 c                  |
| 2 Raam        | RA01      | 1,50 m <sup>2</sup>  | zonder zonwering |            | 3,10 c                  |

#### 2. Platte daken

| Platte daken | Component | Oppervlakte          | U (W/m <sup>2</sup> .K) |
|--------------|-----------|----------------------|-------------------------|
| PDA01 Dak1   | PDIG01    | 12,39 m <sup>2</sup> | 0,40 c                  |

#### 3. Zoldervloeren

| Zoldervloeren | Component | Oppervlakte          | Status        | U (W/m <sup>2</sup> .K) |
|---------------|-----------|----------------------|---------------|-------------------------|
| 1 ZVL01 Dak1  | ZVZI01    | 5,03 m <sup>2</sup>  | Mede-eigendom | 0,81 c                  |
| 1 ZVL02 Dak2  | ZVZI01    | 18,05 m <sup>2</sup> | Mede-eigendom | 0,81 c                  |



## Coderingsverslag

### II. GEVELS



|              | Totale oppervlakte   | - | Oppervlakte openingen | = | Netto oppervlakte    |
|--------------|----------------------|---|-----------------------|---|----------------------|
| Voorgevel    | 8,57 m <sup>2</sup>  |   | 0,00 m <sup>2</sup>   |   | 8,57 m <sup>2</sup>  |
| Achtergevel  | 0,38 m <sup>2</sup>  |   | 0,00 m <sup>2</sup>   |   | 0,38 m <sup>2</sup>  |
| Linkergevel  | 10,05 m <sup>2</sup> |   | 0,00 m <sup>2</sup>   |   | 10,05 m <sup>2</sup> |
| Rechtergevel | 2,46 m <sup>2</sup>  |   | 0,00 m <sup>2</sup>   |   | 2,46 m <sup>2</sup>  |

| Voorgevel    |       |       | Component | Oppervlakte          | Omgeving | Status        | Oriëntatie | U (W/m <sup>2</sup> .K) |
|--------------|-------|-------|-----------|----------------------|----------|---------------|------------|-------------------------|
| 4            | MUV01 | Muur1 | MUIG01    | 5,84 m <sup>2</sup>  | AOR      | Mede-eigendom | Noord-Oost | 0,88 c                  |
| 4            | MUV02 | Muur2 | MUIG01    | 2,73 m <sup>2</sup>  | AOR      | Mede-eigendom | Oost       | 0,88 c                  |
| Achtergevel  |       |       | Component | Oppervlakte          | Omgeving | Status        | Oriëntatie | U (W/m <sup>2</sup> .K) |
| 4            | MUA01 | Muur1 | MUIG01    | 0,38 m <sup>2</sup>  | Buiten   | Mede-eigendom | Zuid-West  | 0,96 c                  |
| Linkergevel  |       |       | Component | Oppervlakte          | Omgeving | Status        | Oriëntatie | U (W/m <sup>2</sup> .K) |
| 4            | MUL01 | Muur1 | MUIG01    | 10,05 m <sup>2</sup> | AOR      | Mede-eigendom | Zuid-Oost  | 0,88 c                  |
| Rechtergevel |       |       | Component | Oppervlakte          | Omgeving | Status        | Oriëntatie | U (W/m <sup>2</sup> .K) |
| 4            | MUR01 | Muur1 | MUIG01    | 1,97 m <sup>2</sup>  | Buiten   | Mede-eigendom | Noord-West | 0,96 c                  |
| 4            | MUR02 | Muur2 | MUIG01    | 0,49 m <sup>2</sup>  | AOR      | Mede-eigendom | Noord-West | 0,88 c                  |

## TECHNISCHE INSTALLATIES

### I. VERWARMING



|                      | Verwarmingstype                 | Deel woning |
|----------------------|---------------------------------|-------------|
| Verwarmingssysteem 1 | Collectieve centrale verwarming | 100 %       |

#### Verwarmingssysteem 1 Energetische sector1

#### Generatoren

##### 1. WKK

|      |            |     |   |                         |                 |   |
|------|------------|-----|---|-------------------------|-----------------|---|
| GEN1 | Generator1 |     |   |                         |                 |   |
|      | Brandstof  | gas | 1 | Elektrisch vermogen WKK | van 5 tot 20 kW | 1 |

##### 2. Ketel

|      |                   |              |   |                                |          |  |
|------|-------------------|--------------|---|--------------------------------|----------|--|
| GEN2 | Generator2        |              |   |                                |          |  |
|      | Brandstof         | gas          |   | Attest van periodieke controle | afwezig  |  |
|      | Technologie       | condenserend |   | Rendement 30% deellast         | onbekend |  |
|      | Fabricagejaar     | 2018         |   | T° ingaand 30%                 | onbekend |  |
|      | Nominaal vermogen | 166,00 kW    | 1 |                                |          |  |
| GEN3 | Generator3        |              |   |                                |          |  |
|      | Brandstof         | gas          |   | Attest van periodieke controle | afwezig  |  |
|      | Technologie       | condenserend |   | Rendement 30% deellast         | onbekend |  |
|      | Fabricagejaar     | 2018         |   | T° ingaand 30%                 | onbekend |  |
|      | Nominaal vermogen | 120,00 kW    | 1 |                                |          |  |

## Coderingsverslag

### Productiesysteem

De warmteopwekking wordt door een buitenvoeler gereguleerd.

Aantal bediende EPB-eenheden 31

3

Minimaal 1 buffervat buiten het beschermd volume.

Opleveringsattest afwezig

De doorstroming wordt bij stilstand niet gehandhaafd.

Aantal toestellen met waakvlam 0

### Emissiesysteem

De verwarmingslichamen zijn van het type radiatoren/convectoren met thermostatische kraan. Er is geen kamerthermostaat aanwezig.

Er is een individueel meetsysteem van warmtehoeveelheden voor de verwarming aanwezig.

5 De ongeïsoleerde leidinglengte buiten het beschermd volume is tussen 10 en 50 m.

De circulatiepomp wordt gereguleerd.

## II. SANITAIR WARM WATER



|                  | Type installatie        | Aangedaane lokalen |
|------------------|-------------------------|--------------------|
| Installatie SWW1 | Collectieve installatie | Keuken en badkamer |

|                  |      |
|------------------|------|
| Installatie SWW1 | SWW1 |
|------------------|------|

Aantal bediende EPB-eenheden 31

3

### Productiesysteem

SWW-productie door opwekker aangesloten op het verwarmingssysteem 1.

### Opslagsysteem

Geïsoleerd voorraadvat aanwezig.

4

Volume voorraadvat

1.395,00 liters

### Distributiesysteem

De lengte van de distributieleidingen is tussen 1 en 5 m.

Er is een geïsoleerde distributiekring aanwezig.

4

## III. VENTILATIESYSTEEM



| Droge kamers | Naam van de kamer | Ventilatiesysteem | Type ventilatiesysteem |
|--------------|-------------------|-------------------|------------------------|
|              | Woonkamer         | Nee               |                        |
|              | Kamer             | Nee               |                        |

| Vochtige kamers | Naam van de kamer | Ventilatiesysteem | Type ventilatiesysteem |
|-----------------|-------------------|-------------------|------------------------|
|                 | Badkamer          | Ja                | Mechanisch             |
|                 | Keuken            | Nee               |                        |
|                 | Toilet            | Ja                | Mechanisch             |

6 Het ventilatiesysteem is onvolledig.